

Hi zusammen,


Ich habe in verschiedenen Foren gesucht, es scheint tatsächlich mit dem Bluetooth-Stack von Toshiba zusammen zu hängen und somit ist die Anmerkung von The14given genau richtig, warum der e830 nicht mit dem Navigator MN|5 kommuniziert.

Das Problem ist, das der Toshiba e830BT für die BT-Maus einen com port (6) vergibt der für die Navi Software MN|5 nicht erkennbar ist.

Normalerweise kann immer nur ein Programm auf die Datenschnittstelle zugreifen und sich Daten holen. Da der MN|5 den Port 6 nicht erkennt, muss mittels eines COM Port Splitter wie z.B GpsGate, VirtCom, Serilot ein Virtueller Serieller Treiber installiert werden.

Mit der Einrichtung der virtuellen Schnittstelle fällt diese Begrenzung weg. Diese Schnittstelle fungiert als Bindeglied zwischen einer GPS-Maus, dem Navigationssystem und weiteren Programmen. VirtCom stellt bis zu 8 virtuelle COM-Ports zur Verfügung.

Ich selbst habe mit dem Tool GpsGate sehr gute Erfahrungen gemacht (ist aber nicht kostenlos) habe den com port 6 auf com port 5 umgeleitet, diesen dann im Navi Prog. eingestellt und ab geht die Post. Funktioniert auch mit hoher Baud-Rate z.B. 57600.

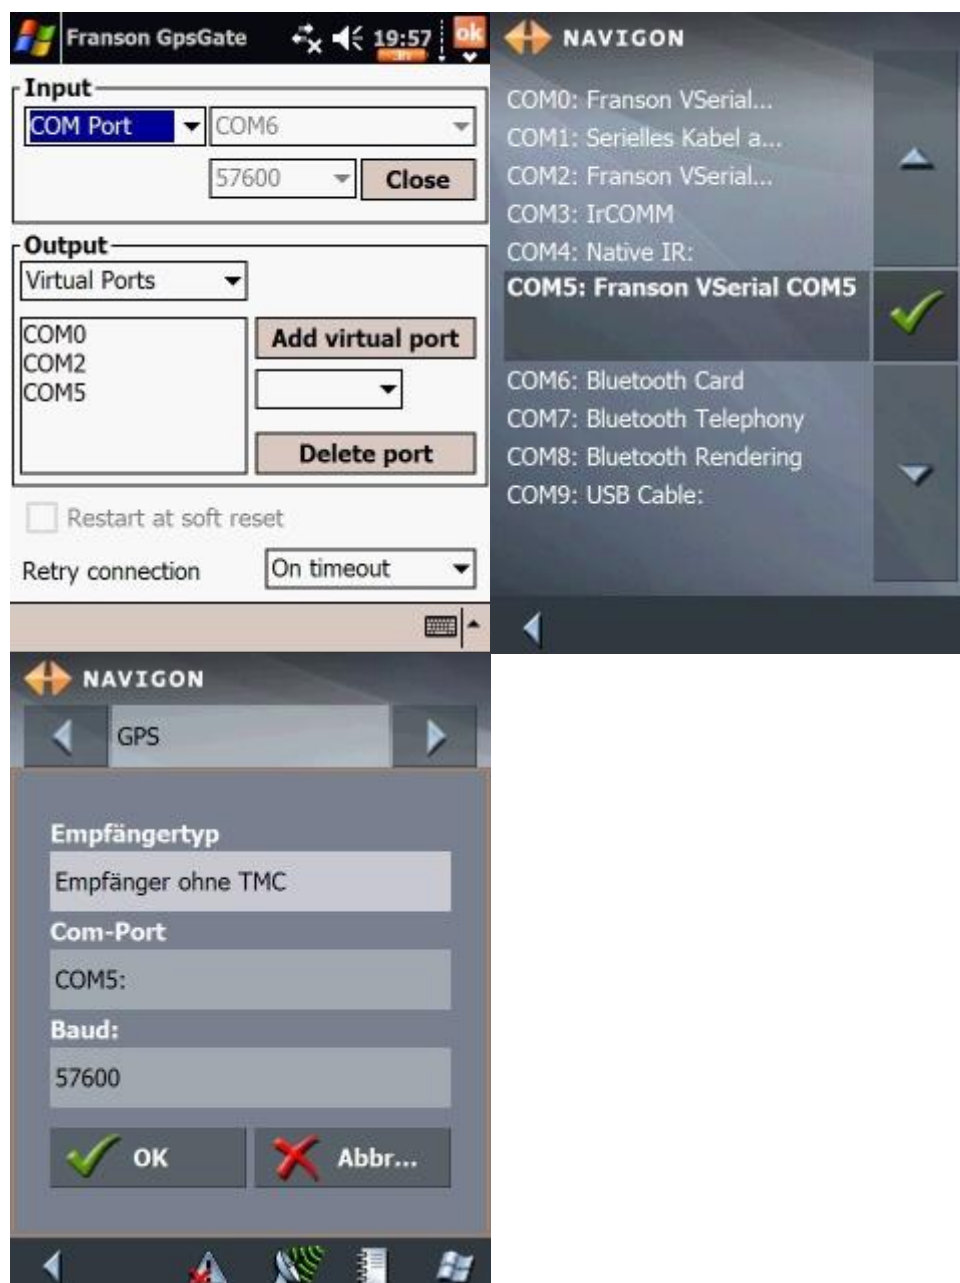

Anmerkung zu MN|5 Einstellung: Manuelle Einstellung bei der Com-Port Zuweisung benutzen bei der Automatische Erkennung wird der Port weiterhin nicht gefunden und ganz wichtig, Restart von MN5 und schon ist das GPS Signal da.

Ich hoffe, dass ich euch etwas helfen konnte.

Gruß

Dieter

<http://www.ppc-welt.info/community/showthread.php?p=678984#post678984>